



¿ QUÉ HACER CUANDO NOS SALE BANDING ?

El banding es cuando en las impresiones , notamos que nos salen unas rayas horizontales ya sean blancas o mas oscuras de lo que es la impresión.

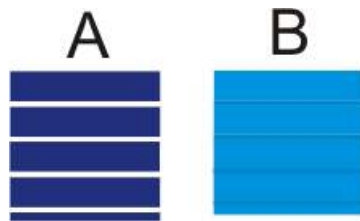

En el ejemplo A podemos ver que, las rayas son blancas y en el B podemos ver que son mas oscuras que la impresión. Esto es debido al avance del material ,porque a comparación, no es lo mismo que el motor de avance tire de una bovina de 20 Kg., que tirar de un retal que pesa 300 gr. , la fuerza es diferente la que tiene que hacer por ello lo que vamos a ajustar la máquina para que esto no nos pase, nos vamos al plotter y en opción CALIBRATION lo ajustaremos. Para ajustar esta opción seguir los siguientes pasos:

- 1 Pulse las teclas [MENU] y [▼] para visualizar la siguiente pantalla.

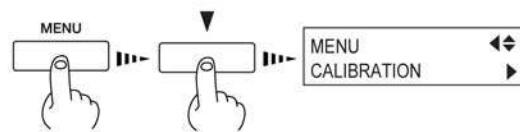


- 2 Pulse la tecla [▶] para visualizar la siguiente pantalla.



- 3 Pulse la tecla [▶] para visualizar la siguiente pantalla.



- 4 Pulse la tecla [ENTER] para empezar a imprimir un patrón de prueba.

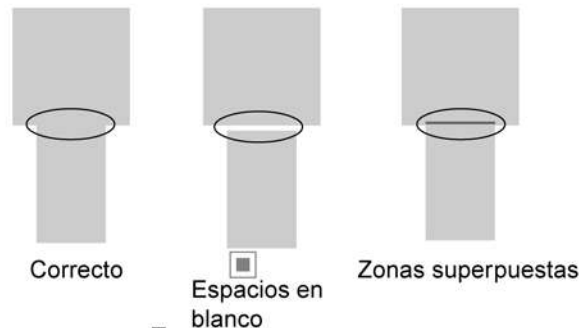

- 5 Pulse la tecla [▼] para visualizar la siguiente pantalla.



- 6 Pulse la tecla [▶] para visualizar la siguiente pantalla.



- 7 Utilice las teclas [▲] y [▼] para ajustar el valor deseado, y pulse la tecla [ENTER].

Corrija para asegurar la uniformidad de los puntos: Si en el patrón de prueba se observan espacios en blanco, reduzca el valor. Si en el patrón de prueba se observan espacios superpuestos, reduzca el valor.

